

شكر وتقدير

يسرفني أن أتقدم بوافر الشكر وخاص التقدير إلى أستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور / سمير عبد اللطيف شوشان أستاذ ورئيس قسم النحت. كلية الفنون الجميلة. جامعة الإسكندرية لما بذله من وقت غالٍ، وفكر ثاقب، وتوجيه سديد دائم، ومساعدة صادقة، مما كان له بالغ الأثر في إنجاز هذا البحث.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور / درويش البراوي أستاذ بقسم النحت. كلية الفنون الجميلة. جامعة الإسكندرية لمعاونته وتوجيهه المأذف وإرشاداته العلمية البناءة.

كما أسجل شكري وتقديري إلى كل الأستاذة / أسماء لما قدمته من عنون صادق وجهد وافر في إخراج هذا البحث بالشكل اللائق.

وأسجل شكري أيضاً إلى المهندس / أحمد الرشيدى لما بذله من مساعدة في إخراج الأعمال التطبيقية في هذا البحث.

وأولاً وأخيراً ودائماً أقدم خالصة بالشكر والحمد لله تعالى فهو ولينا وهو نعم النصير.

والله تعالى الموفق

الباحثة

جامعة الإسكندرية
كلية الفنون الجميلة
قسم النحت

تقنيات السبك بالطرد المركزي و استخدامها في فن الميدالية

Techniques of centrifugal casting and its uses in the medal Art

مقدمة من

كرمه على الدين الحكيم حسن

للحصول على درجة
الماجستير

تحت إشراف

أ.د/ درويش مصطفى البراوي

أ.د / سمير عبد اللطيف شوشان

أستاذ بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة
جامعة الإسكندرية

أستاذ و رئيس قسم النحت بكلية
الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية

2008

تقنيات السبك بالطرد المركزي واستخدامها في فن الميدالية

رسالة علمية

مقدمة إلى الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة – جامعة الأسكندرية

إستيفاء للدراسات المقررة للحصول على درجة

الماجستير

في الفنون الجميلة

قسم النحت – تخصص النحت العام

مقدمة من

كرمه على الدين الحكيم حسن

2008

تقنيات السبك بالطرد المركزي واستخدامها في فن الميدالية

مقدمة من

كرمه على الدين الحكيم حسن

الحصول على درجة

الماجستير في الفنون الجميلة

قسم النحت - تخصص النحت العام

موافقون

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

أ.د/ جابر عبد المنعم حجازي

أستاذ غير متفرغ بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة الأسكندرية

أ.د/ سمير عبد اللطيف شوشان

أستاذ ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة الأسكندرية

أ.د/ الشاذلي عبد الله السيد

أستاذ ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا

أ.م.د/ درويش مصطفى البراوي

أستاذ مساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة الأسكندرية

تاريخ: / /

لجنة الإشراف

.....

أ.د/ سمير عبد الطيف شوشان
رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة
جامعة الأسكندرية

.....

أ.د/ درويش مصطفى البراوي
أستاذ مساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة
جامعة الأسكندرية

أنواع ماكينات السبك بالطرد المركزي المستخدمة في سبك الميداليات

تتعدد المجالات التي يمكن من خلالها تناول تقنيات السبك بالطرد المركزي ، حيث أنها تستخدم على نطاق واسع وتحقق الكثير من الإنجازات في المجالات الفنية خاصة في أنواع السبك الدقيق والمعقد مثل سبك الميدالية و الحلي ، كما تم استخدام هذه التقنية في المجال الصناعي لإنتاج مسبوكات كبيرة الحجم مثل الموساير والألواح المعدنية والقضبان والتروس المعدنية.

وهناك العديد من الماكينات التي تقوم فكرة عملها على دفع المعدن المنصهر بقوة الطرد المركزي ، و سنتحدث في هذا الفصل عن الأنواع المستخدمة في مجال الأعمال الدقيقة وبالخصوص في الأعمال الفنية من ميداليات ، و نحت بارز صغير الحجم ، و أيضا الحلي المعدنية .

وتنقسم أنواع ماكينات الطرد المركزي المستخدمة في مجال الأعمال الدقيقة إلى :-

: جهاز الطرد المركزي ذو القوالب الأسطوانية المنفصلة : وهو النوع المعتمد على تغذيه الماكينة بالمصهور المعدني والذي يتجمع في مركز التوزيع ، وهذا المركز يدور بانتظام بواسطة موتور كهربائي متصل بذراع دوار أو أكثر تنتهي بقوالب اسطوانية من نوع القوالب المطروقة الحرارية Investment molds.


: جهاز السبك بالتدوير Spin Casting : وهذا النوع قائم على فكرة القوالب الدائرية المصنوعة من المطاط المقاوم للحرارة ، والتي تثبت على مركز يدور حول محوره وبه فتحة لصب المعدن . و ستناول بالتفصيل كلا من النوعين السابقين.

أولاً جهاز الطرد المركزي ذو القوالب الأسطوانية المنفصلة :

وهو عبارة عن جهاز (صهر / سبك) معاً ، وفيه تستخدم قوة الطرد المركبة لدفع المعدن من خزان (بوتقة) الصهر إلى قوالب منفصلة والتي تتشعب من محور الدوران وتتطلب سرعة دوران متوسطة لإنتاج مسبوكات رقيقة (1) الجدار أو أشكال فنية معقدة

وتنتج عن سرعة الدوران انفاس المعدن المنصهر إلى داخل القوالب ناقلاً أدق تفاصيل المعالجة النحتية الموجودة على سطح هذه القوالب ، ويتم إعداد هذه القوالب داخل مقاطع أسطوانية تحتوي على قوالب نفذت بخامات حرارية تم صبها حول النماذج التي نفذت مسبقاً باستخدام الشمع ، ثم يصهر الشمع أثناء عملية الحرق والتحميص ، تماماً مثلاً في تقنيات الشمع المفقود Lost Wax ، تاركاً هذا الفراغ داخل قالب الذي ينفذ إليه المعدن المنصهر ، ويمثل شكل (٢٦) نموذج لмаكينة طرد مركزي تعتمد على شكل البرميل الذي يحمل الأسطوانة المثبت حولها القوالب الحرارية و عند رفع الغطاء العلوي يبدو أسفله المصب الذي ينتقل المعدن من خلاله أثناء الدوران من مركز التجمع منطقاً إلى قفوات التغذية التي تنقل المعدن المنصهر إلى القوالب الأسطوانية ، ويؤدي الجمع ما بين قوة دوران هذه الأسطوانة ونظرية الدفع المركزي للمعدن إلى انطلاقه بقوة إلى داخل القوالب ناقلاً أدق التفاصيل الموجودة على سطحها مما يجعل هذا الأسلوب مفضلاً لتنفيذ الميداليات ، بعد إتمام السبك يتم فك هذه القوالب واستخراج قالب الحراري ونموذج العمل النحتي من داخله ، ثم يتم فصل قناء التغذية عن العمل النحتي .

(1) E. Paul DeGarmo & Others, Materials & Processes In Manufacturing P. 366

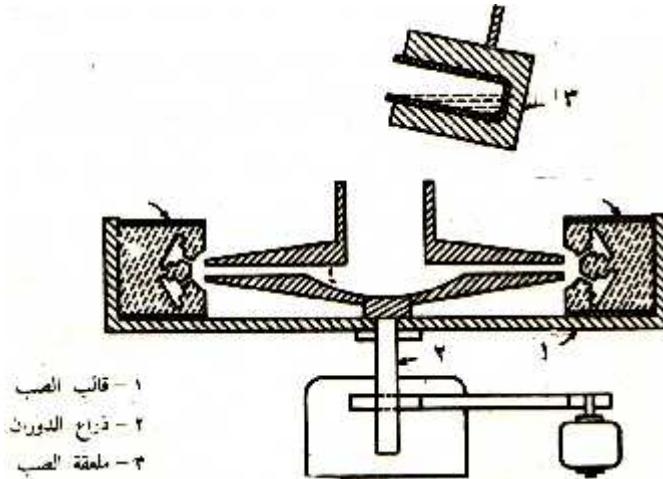

شكل (٢٦) جهاز السبك بالطرد المركزي

بالنسبة إلى المحيط الجوي، فبعض مكينات السبك بالطرد المركزي تعمل في جو خامل ، وبصفة عامة ففي الطرد المركزي يكون التحكم في نسبة دخول الهواء عن طريق تدفق الغاز للخارج من خلال أنبوب صغير مثبت على حافة البوتقة

ولكن لا تستعمل هذه التقنية عادة لأنها ليست فعالة بما يكفي ، ولكن يتم التحكم في الهواء الداخل عن طريق بعض الأجهزة التي تتفاوت في درجات التركيب و التعقيد.

وقد حدث تطورا ملحوظا في تقنيات موتور مكينة الطرد المركزي (أقدم مكينة طرد كانت تعمل بالزيرنيرك) و أنظمة التحكم، لكن ظل التصميم الأصلي دون تغيير تقريبا.

وبمقارنة مكينة الطرد المركزي القديمة نجد أن أهم التطورات التي طرأت عليها هي:

- ١- النظام الهندسي المتغير.
- ٢- إناء الصهر (البوتقة) المزود بقاعدة شفط.
- ٣- مقياس الحرارة الموصل بالماكينة^(١).

ـ النظام الهندسي المتغير

في هذا النظام الجديد تكون الزاوية بين محور حاوية القالب ، وذراع الطرد المركزي متغيرة ما بين صفر و ٩٠ درجة ، لتشغيل معدل الدوران، وبهذه الطريقة، فالجملع بين الطرد المركزي و قوة القصور الذاتي يعمل على تدفق المعدن من البوتقة إلى القالب (شكل ٢٧ ، ١) .

و هذه الإضافة من شأنها :-

١. تحسين تدفق المعدن بتساوي

٢. منع انسياط المعدن المنصهر على جوانب المصب الرئيسي في عكس اتجاه الدوران، كما كان يحدث في النظام القديم.

وهذه الظاهرة من الممكن أن تنتسب في عدم امتلاء جميع أجزاء شجرة المسوبوكات، ومع ذلك فإن نسبة حدوث اضطرابات خلال عملية ملء القالب في النظام المتغير تكون أعلى من تلك في النظام الأصلي الثابت^(٢).

(1) Valerio Faccenda ,Investment Casting: Centrifugal Or Static Vacuum Assist? –P22.

(2) P.E. Gainsbury, Jewelry Investment Casting , P13.

- إناء الصهر المزود بقاعدة شفط

لتسهيل خروج الغاز المحتبس في تح giof القالب و لتحسين عملية امتلاء القالب، تم تصميم نظام شفط متصل بقاعد حاوية الصب (البوتقة) وهذه الأنظمة تشكل وحدة مستقلة مع جزء الطرد المركزي المتحرك، و تسمح بـ ملأ تجاويف القوالب الضيقة جدا .

- مقياس الحرارة الموصى بالماكينة

تتم عملية قياس الحرارة بواسطة مقياس الحرارة المزدوج (thermocouple) شكل (٢٧، ب)، أو بواسطة مقياس حرارة بصري شكل (٢٨، أ، ب)، و الطريقة الأفضل هي النظام المعتمد على المقياس المزدوج و لكنه أيضاً الأكثر تعقيداً، ويتم غمرها في المعدن المنصهر و تعلق على نظام الدوران و تنتقل الإشارة الكهربائية عن طريق موصلات تعمل عندما يبدأ الدوران.

في بعض ماكينات الطرد المركزي تقامس الحرارة عن طريق مقياس الحرارة المزدوج بحيث يكون متصل ببوتقة المعدن الخارجية، وتكون قراءة درجة الحرارة في هذه الحالة ضعيفة، علاوة على ذلك فالبوتقة و مقياس الحرارة المزدوج لهما جهد كهربائي مختلف ، وقد يحدث انبعاث كهربائي مما يؤدي إلى تأكسد أو صدأ وصلات مقياس الحرارة ويسهم في قراءة خاطئة لدرجة الحرارة^(١).

و في النهاية ، تبرمج ماكينات السبك بالطرد المركزي بواسطة العامل المسؤول عن التشغيل و له دور كبير ، فهو يختار معدل الدوران ، و مستوى قوة الطرد المركزي التي تدفع المعدن إلى القالب أثناء عملية الصب ، و في وقتنا الحاضر ، تتركز تطويرات جهاز الطرد المركزي على تحديث البرمجة و العملية الآلية.

اختيار ماكينة السبك

يفضل الاستثمار في أفضل و أكبر ماكينة متاحة ذات تكلفة مناسبة ، ولكن في كل الأحوال فنتيجة السبك لا تعتمد فقط على نوعية الماكينة ولكنها عامل ثانوي بعد مهارة الصانع والخطوات التقنية المستخدمة .

تعمل الماكينات إما بواسطة النوايبر Spring أو المواتير أو أتوماتيكياً بالكهرباء ، و تدور بسرعات تتراوح من ٥٠٠ إلى ١٢٠٠ Rpm شكل (٢٩)

الماكينات التي تعمل بواسطة النوايبر

و تعتبر الماكينات التي تعمل بواسطة النوايبر Spring أكثرها اقتصادية و مناسبة لجميع أنواع الأعمال الفنية ، كما يمكن زيادة امتداد ذراع السبك وتزويدبه بقوية زائدة لزوم الأعمال الأكبر حجماً ، ويفضل استخدام الماكينات ذات الذراع المنكسر (بزاوية متحركة) عن الماكينات ذات الذراع الثابت ، وفائدة الذراع المتحركة هي منع انسكاب المعدن خارج البوتقة قبل ان تكتسب الذراع المقابلة سرعة كافية لتحقيق قوة الطرد المركزي ، وتحتاج ماكينات الطرد المركزي ذات الذراع الثابتة الى بوانق عالية الجدران لتحمي المعدن المنصهر من الانتشار أثناء الدوران السريع .

ماكينات السبك الآتوماتيكية

و تعمل بالكهرباء تقوم بتخزين المعدن بداخل البوتقة وهي ممتازة ولكنها مرتفعة السعر ، و تظهر درجة الحرارة على مقياس الحرارة و عندما تصل حرارة المعدن إلى ٥٠ درجة فهرنهايت يوضع القالب في الماكينة و تظل ترتفع درجة حرارة المعدن و عندما تصل إلى الدرجة المطلوبة للسبك تطلق الذراع و تبدأ عملية السبك بالطرد المركزي . شكل (٢٩).

ماكينات السبك الرئيسية


لا تتطلب ماكينات السبك التي تعمل رأسياً وجود حوايل حامية مثل الماكينات الأفقية ، ولكن يجب ضبط اتزانها وفق إرشادات المصنع وقد يؤدي عدم تثبيت و تصويب عملية السبك إلى تعطيل الهدف من حركة الطرد المركزي .

(1) P.E. Gainsbury, Jewelry Investment Casting ,P13

ماكينات السبك الأفقية

من الممكن وضعها على المنضدة المستخدمة للعمل باستخدام حواجز معدنية متحركة ولكن الطريقة الأفضل هي وضع الماكينة في حوض معدني أو وعاء أسطواني كبير مغلق على رف صلب موضوع أسفل المنضدة ، كما يمكن استخدام سطح المنضدة عندما لا تستخدم الماكينة ، وبهذه الطريقة نادرًا ما يتطاير المعدن المنصهر خارج منطقة السبك كما يسهل تسخين المعدن قبل عملية السبك ، حيث يوجه اللهب (البسبوري) باتجاه الأسفل بدلاً من توجيهه إلى الأمام⁽¹⁾.

(1) Sharr Choate , Creative Casting , P 59 , 60

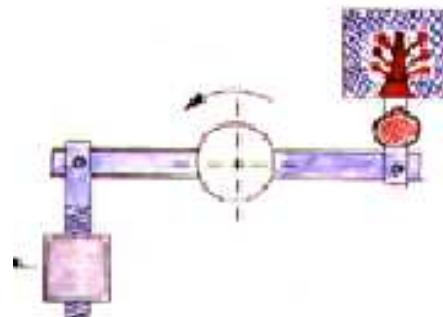

شكل (٢٧ أ،ب)


أ. رسم يوضح فكرة الذراع المتغيرة في جهاز الطرد المركزي
ب. تفصيلية للنظام الهندسي المتغير و معلق بها مقياس
الحرارة

(Thermocouple) المزدوج





شكل (٢٨ أ،ب)

أ. جهاز السبك بالطرد المركزي مزود بمقاييس حرارة
بصري لقياس درجة حرارة المعدن المنصهر
ب. تفصيلية لمقياس الحرارة البصري في جهاز الطرد
المركزي في شكل (أ).

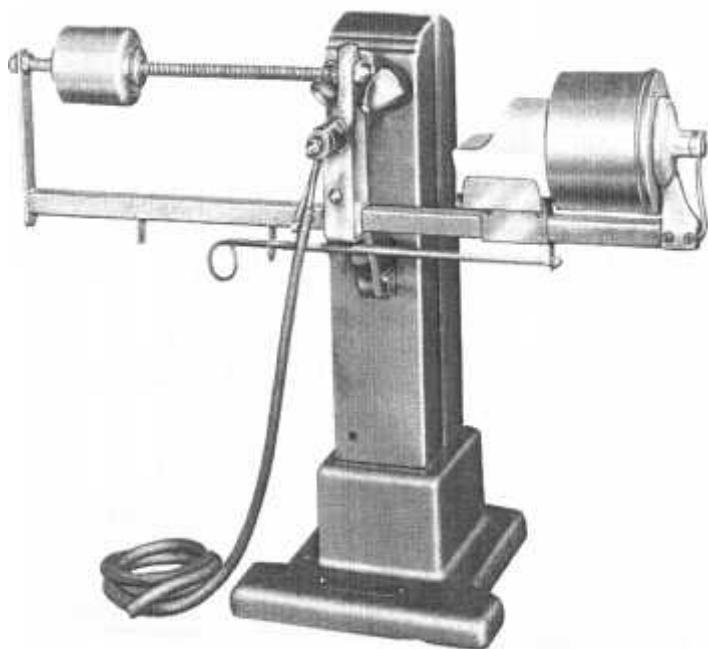

شكل (٢٩)

أشكال لمakinات تعمل بواسطة النواص أو المواتير
أو أوتوماتيكياً بواسطة الكهرباء

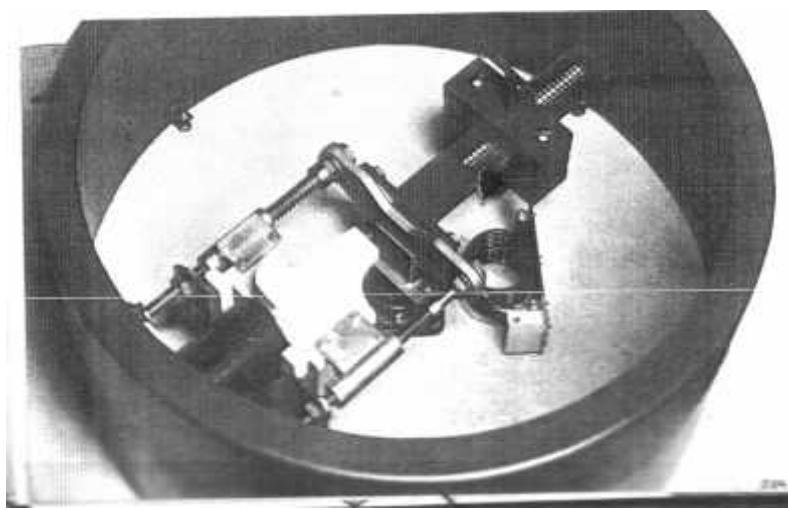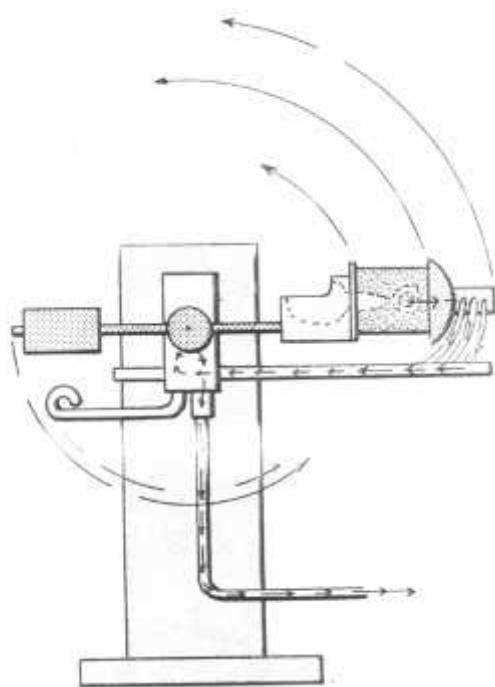

تقنيات تنفيذ أعمال فنية بجهاز الطرد المركزي ذو القالب الأسطوان

خطوات التنفيذ :-

أولاً: عمل النموذج الشمعي .

" وتم بعدة طرق وبأتواء مختلفة من الشمع وهناك تجارب عديدة تمت على جميع أنواع الشمع المتاحة بحيث يستطيع الفنان المنفذ أن يتعرف على النوع الأنسب لأسلوبه في إتمام عمله الفني ، حيث يتوافق الشمع من خلال العديد من الأشكال سواء في صورة ألواح أو قضبان وأسلاك بعدة أبعاد متعددة السماك ، وكذلك تختلف في درجة الصلابة أو المرونة مما يسهل من أساليب تشكيلها"^(١)

ويتمثل الصب في القوالب المرنة أحد أهم الأساليب المتبعة في تنفيذ نماذج الشمعية المستخدمة لتحضير قوالب السبك بالطرد المركزي ، حيث أتاحت تنفيذ نماذج شمعية دقيقة ومتكررة من خلال أسلوب الشجرات الشمعية المتصلة بالمصبب الواحد والتي تتيح إنتاج أعداد تصل إلى المئات بل الآلاف من نماذج الميدالية مما يتافق وطبيعة تنفيذ الميدالية والتي تعتمد بصفة أساسية على الاستنساخ بكميات كبيرة وتتفق ذلك النماذج الشمعية من خلال القوالب المطاطية والتي يتم إعدادها من خلال نماذج معدنية للميداليات المطلوب استنساخها بمثل هذه التقنية وهناك خامات مطاطية يمكن تشكيلها بواسطة نماذج الميدالية المنفذة من الجص أو الشمع على البارد ولا تحتاج للتسخين .. كما يتناول الفصل الرابع العديد من تركيبيات الشمع المستخدمة لتنفيذ الميداليات.

" ويتم عمل النموذج الشمعي إما بالحفر بواسطة الأدوات Tools المستخدمة في هذا المجال أو بطريقة إضافة الشمع الساخن فوق بعضه البعض وهناك طريقة أيضاً أكثر فاعلية وهي استخدام مسدس شمع كهربائي منظم للتحكم في الحرارة وبعد عمل القطعة بهذه الطريقة من الممكن نحتها بواسطة الأدوات لتحقيق التأثيرات المطلوبة"^(٢)

وأيضاً من الممكن أن يتم تجميع عدة نماذج من الشمع في شجرة واحدة لسبك العديد من القطع من خلال قالب واحد مثلما نجد في شكل (٣٠،أ).

ثانياً: عمل المصب .

" عندما يكتمل نموذج الشجرة يجب عمل فتحة المصب قبل عمل القالب وإذا كان النموذج به دخولات عميقة فمن المهم أن يتم توصيل المصب من أعلى بحيث يتدفق خليط القالب بحرية حول النموذج بأكمله بدون حبس أي هواء"^(٣) ويتيح تنفيذ أسلوب التشجير الاتصال الطبيعي ما بين قوالب الميدالية وقناة المصب الرئيسي وهو ما يعرف بقنوات التغذية والتي يمر من خلالها المعدن المنصهر إلى داخل قوالب الميدالية المثبتة في ماكينة السبك بالطرد المركزي .

" و يجب أن تكون المسافة بين النماذج الشمعية لا تقل عن ٢ مم ، وبينها وبين حافة الأسطوانة المعدنية التي يصب بداخلها الجبس الحراري ٥ مم ، كما يجب أن تثبت النماذج حول المصب الرئيسي في شكل حلزوني لأنسياب المعدن أثناء الصب"^(٤).

" بعد توصيل المصبات نقوم بقياس وزن النموذج لتحديد كمية المعدن المطلوبة لسبكه ، بعد ذلك يكون النموذج جاهزاً لوضعه في قمع الصب والمصنوع من خامة التشكيل اللدن Plasticene والذي يستخدم لصنع المصب المتصل بالشجرة ، حيث يعمل على تثبيت الوحدة الشمعية والتي تضم قوالب الميدالية الشمعية المتصلة بقناة المصب الرئيسي (جزء الشجرة) وتعمل خامة التشكيل اللدن Plasticene و يجب أن يكون المصب كبير بما يكفي ليستوعب كل كمية المعدن المطلوبة في عملية السبك مثلما نجد في شكل (٣٠،ب) ، ويجب أن يكون قمع الصب أملس ويزاوية ٤٥ درجة ليسمح بتدفق المعدن في القالب بسلامة وتساوي ، ويتم التخلص من هذا المصب قبل عملية التحميص التي تستخدم لإزالة الشمع ".^(٥)

(1) Dominic Dipasquale &Others – Jewelry Making Prentice- Hall , New Jersey 1975 p 50

(2) Ibid , p50

(3) Ibid , p51

(4) أحمد عمر بدوي ، عوامل تكتيكية وأثرها في شكل المنتجات المعدنية والطين ، بحث منشور ، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ١٩٩٧

(5) Dominic Dipasquale &Others – Jewelry Making P53.

ثالثاً: عمل القالب.

نقوم بإحاطة النموذج بخلاف من معدن الاستيلس ونقوم بأحكام القاعدة بالمادة اللدنة Plasticene بحيث لا يحدث تسرب للخلطة الحرارية ، ويستخدم الجبس المقاوم للحرارة في عمل قالب النماذج لأن الجبس العادي وجبس باريس قد يتشقق خلال عملية الحرق ولذلك فهما غير مناسبين ، هناك نوع واحد من الجبس يمكن استخدامه وهو رمادي اللون نظراً لاحتواه على مادة الجرافيت وهو يتميز بنقل التفاصيل بدقة عالية كما يتميز أيضاً بتحوله إلى اللون الأبيض في الفرن عندما يكون جاهزاً للسبك ، ثم يتم عمل خليط القالب في بوققة وهو مكون من الجبس والماء لتحقيق قوام سائل لدن^(١).

هناك العديد من المركبات الحرارية التي يمكن إعدادها والتي يكون الجبس أساساً لها مثلاً نستخدم السيليكا مع الجبس وكذلك بدرة الحمراء المختلطة بالجبس وهي خلطات حرارية تؤدي نفس الدور الذي تؤديه تركيبات الجبس بالجرافيت شكل (٣٠، ج) وبعد ذلك يوضع النموذج الشمعي المحاط بالغلاف الحراري على جهاز الاهتزاز ويصب الخليط الحراري في جانب القالب من الداخل وليس مباشرةً على النموذج ويترك القالب لمدة ساعتين قبل تنفيذ عملية الحرق لإخراج الشمع وتحميص القالب الحراري .

رابعاً : عملية الحرق والتحميص :

"يزال قمع المصب المصنوع من المادة اللدنة Plasticene ، ويوضع القالب في الفرن بحيث تكون فتحة المصب إلى أسفل و يكون مرفوع على دعائم جانبية لسهولة خروج الشمع و تخره ، من المهم رفع درجة الحرارة ببطء وثبات من ١٢٥٠ - ١٣٠٠ درجة فهرنهايت ، تستغرق هذه العملية من ساعتين إلى ساعتين و نصف .

في حالة إذا كان هناك ثلاثة قوالب أو أكثر يتم حرقها فإن مدة عملية الحرق سوف تزيد خاصة في أفران الحرق الصغيرة. من شأن هذه المرحلة إخراج الشمع من قوالب الميداليات و قنوات التغذية وأيضاً إعداد الخليط الحراري من خلال التحميص الجيد ، فالتحميص الجيد يعمل على تسوية القالب الحراري وإخراج الرطوبة والتي تؤدي بدورها لإفساد سطح الميداليات بعد إتمام تقيية السبك^(٢) .

خامساً إخراج القالب من فرن الاحتراق

تم عملية السبك بأسرع وقت ممكن بعد إخراج القالب من الفرن وتظل القوالب في درجة حرارة مناسبة في الفرن بعد إتمام عملية صهر الشمع ، حتى يحين وقت نقلها إلى ماكينة السبك وبدء عملية السبك لأن القوالب إذا تم تبريدها قبل عمل السبك فقد تكون رطوبة وظهور كفر على سطح الميدالية فيما بعد .

" يجب أن تظل بوققة المعدن مغطاة باللهب لاحتفاظ بدرجة حرارة الانصهار بينما ينقل القالب من الفرن إلى ماكينة السبك بواسطة الحوامل الناقلة للبوتقة ويستخدم معها قفازات حرارية من مادة الإيبسيتوس لحماية الأيدي من الحرارة والسطح الساخن لجداران الفرن من الداخل أثناء هذا الإجراء .

يجب ألا تجري عملية السبك اذا ظهر على سطح المعدن المنصهر خبث او اكسدة ، وفي هذه الحالة يضاف معدن جديد حتى يظهر السطح لاماً ، ويتبع بكمية قليلة جداً من المعدن قبل رفع مسمار التحكم في إطلاق ذراع الماكينة مباشرةً ، كما لا يجب زيادة تسخين و صهر المعدن حتى درجة الغليان .

تنتج البنية الخشنة للحببات في المسبوكات المنفذة من الذهب نتيجة للتبريد البطيء للقالب ، وهذا يعني ان درجة حرارة القالب قريبة جداً من درجة حرارة المعدن ، اما الميدالية ذات الحبيبات الدقيقة فتنتج عند حرق القالب في درجة ١٢٩٢ ف ثم تقل حرارة الفرن الى ١٠٠٠ ف لمندة نصف ساعة قبل سبك المعدن^(٣) .

سادساً : عملية السبك:

" عند إخراج القالب من الفرن يتم وضعه بصورة أفقية لتجنب سقوطه ، و عند ظهور الجزء المشعر عند فتحة المصب فهذا يشير إلى إتمام عملية التحميص بشكل متكامل وأنه أصبح جاهزاً للسبك ، و أي بقايا سوداء مختلفة حول المصب تدل على وجود بقايا كربون في القالب ، و يجب أن تستمر عملية الحرق حتى تختفي هذه الشوائب .

(1) Ibid , p54.

(2) Dominic Dipasquale &Others – Jewelry Making P P55

(3) Sharr Choate, Creative Casting , P.71

يوضع القالب في تجويف جهاز الطرد المركزي ، يجب أن يكون الجزء المشع لفتحة المصب ظاهراً ، ثم يدفع بالبوتقة أمام مقدمة القالب ، ثم يوضع المعدن في صورة حبيبات في البوتقة و تعدل الذراع في المنتصف .

(ملحوظة : البوائق الجديدة يجب طلائها بمادة لسد المسام)^(١)

وهناك العديد من أنواع ماكينات السبك بالطرد المركزي يتم حقنها بالمعدن المصهور مباشرةً ، حيث ينزل إلى إناء التوزيع داخل الماكينة ومنها ينتقل بالدوران والطرد المركزي إلى داخل القوالب مثلما نجد في شكل (٣٠ ، د)

يمسک ذراع التوازن باليد اليمنى ويحرك قليلاً ليسمح لمسمار التثبيت بالسقوط ، ويظل اللهب يغطي المعدن حتى هذه المرحلة ويجب عدم تشغيل الماكينة حتى يتوقف المعدن عن الدوران لأنه يدور على مستوى مختلف عن دوران ماكينة السبك وقد يتناهى المعدن خارج البوتقة ، والقاعدة المتتبعة هي ترك الذراع ليبدأ في الدوران ورفع اللهب في نفس الوقت ، مما يخرج اليدين من دائرة الحركة وانتشار المعدن^(٢) . شكل (٣١)

"ثم نخرج القالب من الذراع وننتظر حتى ينطفئ توهج المعدن ، نغممه في الماء البارد وهو في حالة السخونة مما يساعد على إخراجه من القالب الحراري والذي نقوم بكسره وتقطيعه وإخراج شجرة الميداليات والتي تحولت من شجرة شمعية إلى شجرة ميداليات معدنية ثم تبدأ مرحلة قطع المصب وقوفوات التغذية من حول الميداليات شكل (٣٠ ، ه) ، لتبدأ مرحلة المعالجة النهائية سواء بتسوية إطار كل ميدالية وإجراء المعالجة بإضافة اللون بالطلاء الكهربائي أو المينا أو الأكسدة^(٣) .

(1) Dominic Dipasquale &Others – Jewelry Making , P20

(2) Sharr Choate, Creative Casting , P.71

(3) Dominic Dipasquale &Others – Jewelry Making . P78

شكل (٣٠ أ)

تجميع النماذج الشمعية في شكل الشجرة



شكل (٣٠ ب)

تثبيت النموذج في قمع الصب

